

Felrapport 2024-08-08

* ÅB = Årlig besiktning

Anläggning	Redskap	Fråga	Svar	Prioriterad	Detaljer	Typ	Skapad	Åtgärdad
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Staket	PBL 8 kap 15§	C	-	4871	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Bollplan	PBL 8 kap 15§	C	-	4870	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Staket	PBL 8 kap 15§	C	-	4869	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Lekhus	Skydd mot skador inom fallutrymmet	C	-	4868	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Gungställning	Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse	C	-	4867	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Gungställning	Rekommendationer avseende utformning och placering av gungor- (Placering Staket)	C	-	4866	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Staket	PBL 8 kap 15§	C	-	4865	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Klätterlek	Identifiering av redskap	C	-	4864	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Gungställning	Avhjälpande underhåll	C	-	4863	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Lekhus	Skydd mot skador inom fallutrymmet	C	-	4862	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Gungställning	Identifiering av redskap	C	-	4861	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Klätterlek	Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse	B	-	4860	ÅB	2024-08-08	
Brf Toppsockret, Lingvägen 193	Volträcke	Identifiering av redskap	C	-	4859	ÅB	2024-08-08	

DETALJER

4871. PBL 8 kap 15§

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Staket

Beskrivning: Vid bollplan

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Felklassning: C

Kommentar: Överliggare/staketsektion har gått isär.

Fel-id: 4871



Bild 1.1



Bild 1.2

4870. PBL 8 kap 15§

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Bollplan

Beskrivning: Med mål

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Felklassning: C

Kommentar: Löst liggande stolpar till nät på bollplan. (Skaderisk vid lek på bollplan).

Fel-id: 4870



Bild 2.1

4869. PBL 8 kap 15§

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Staket

Beskrivning: Vid gungställning

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Felklassning: C

Kommentar: Lös infästningsjärn.

Fel-id: 4869



Bild 3.1

4868. Skydd mot skador inom fallutrymmet

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Lekhus

Beskrivning: Röd/vit

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Kod: 1176-1, 4.2.8.4

Felklassning: C

Kommentar: Hinder i redskapetsfallutrymme, staket/lekus, flertal ställen.

Fel-id: 4868



Bild 4.1

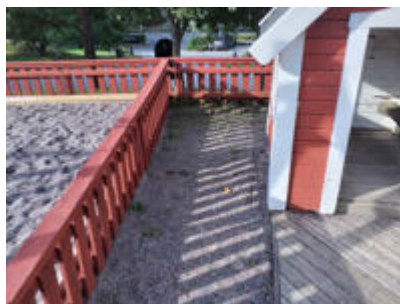


Bild 4.2

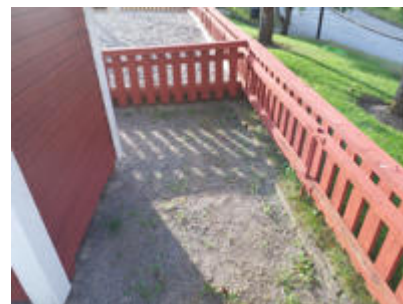


Bild 4.3



Bild 4.4

4867. Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Gungställning

Beskrivning: 4 platser

Typbeteckning: Typ 1

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Kod: 1176-1, 4.2.8.5.2

Felklassning: C

Kommentar: För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial samt delvis felaktigt, innehåller silt- och lerpartiklar.

Fel-id: 4867



Bild 5.1

4866. Rekommendationer avseende utformning och placering av gungor-(Placering Staket)

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Gungställning

Beskrivning: 4 platser

Typbeteckning: Typ 1

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Kod: 1176-2, Bilaga A (I)

Felklassning: C

Kommentar: Staket placerat för nära islagsytanskant.

Fel-id: 4866



Bild 6.1



Bild 6.2

4865. PBL 8 kap 15§

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Staket

Beskrivning: Vid gungställning

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Felklassning: C

Kommentar: Murken stolpe.

Fel-id: 4865



Bild 7.1

4864. Identifiering av redskap

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Klätterlek

Beskrivning: Gul/röd

Tillverkare: HAGS

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Kod: 1176-1, 7.1

Felklassning: C

Kommentar: Id-märkningsdekal saknas.

Fel-id: 4864



Bild 8.1

4863. Avhjälpande underhåll

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Gungställning

Beskrivning: 4 platser
Typbeteckning: Typ 1
Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog
Skapad: 2024-08-08
Typ: Årlig besiktning
Kod: 1176-7, 7.2
Felklassning: C
Kommentar: Slitna kättinglänkar.
Fel-id: 4863



Bild 9.1



Bild 9.2



Bild 9.3

4862. Skydd mot skador inom fallutrymmet

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193
Redskap: Lekhus
Beskrivning: Röd/vit
Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog
Skapad: 2024-08-08
Typ: Årlig besiktning
Kod: 1176-1, 4.2.8.4
Felklassning: C
Kommentar: Hinder i redskapets fallutrymme, staket/lekhus flertal ställen.
Fel-id: 4862



Bild 10.1



Bild 10.2

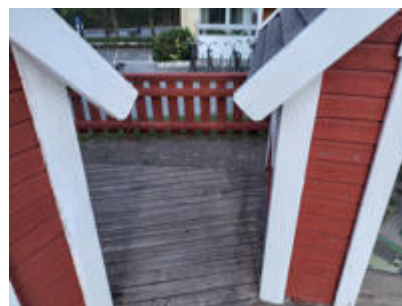


Bild 10.3

4861. Identifiering av redskap

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193
Redskap: Gungställning
Beskrivning: 4 platser
Typbeteckning: Typ 1
Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog
Skapad: 2024-08-08
Typ: Årlig besiktning
Kod: 1176-1, 7.1
Felklassning: C
Kommentar: Id-märkningsdekal saknas.
Fel-id: 4861



Bild 11.1

4860. Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Klätterlek

Beskrivning: Gul/röd

Tillverkare: HAGS

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Kod: 1176-1, 4.2.8.5.2

Felklassning: B

Kommentar: För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial samt felaktigt, innehåller silt- och lerpartiklar.

Fel-id: 4860



Bild 12.1

4859. Identifiering av redskap

Anläggning: Brf Toppsockret, Lingvägen 193

Redskap: Volträcke

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Upptäckt av: Patrik Stenskog

Skapad: 2024-08-08

Typ: Årlig besiktning

Kod: 1176-1, 7.1

Felklassning: C

Kommentar: Id-märkningsdekal saknas.
Fel-id: 4859



Bild 13.1