



HSB – där möjligheterna bor

HSB Stockholm Utemiljö

Årlig besiktning 2024



Brf Toppsockret, Lingvägen 193

ÅRLIG BESIKTNING

Detaljer

Adress:

Lingvägen 193

Farsta

Datum för besiktning: 2024-08-08

Rapport senast uppdaterad: 2024-08-08

Uppdragsgivare

Namn: HSB Stockholm Utemiljö

Org.nr: 702000-9333

E-mail: Patrik.Stenskog@hsb.se

Adress:

Antennvägen 6

13548 Tyresö

Utförare

Namn: Patrik Stenskog

Telefon: 010-442 11 84

E-mail: patrik.stenskog@hsb.se

Arbetsgivare: HSB Stockholm Utemiljö

Certifikat: C004009

Besiktningen utförs mot

Noteringar i anslutning till besiktning av lekmiljöer.

Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som tillämpas:

- Svensk standard SS-EN 1176:2017. (SIS Standardsamling Lekredskap 2020, Utgåva 8.)
- Plan & bygglagen (SFS 2010:900)
- Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)
- Boverkets byggregler BBR
- Ordningsslagen (SFS 1993:1617)
- Leverantörers monteringsanvisningar samt information angående besiktning, drift och underhållsrutiner.

Allmänna anmärkningar/påpekanden

Angående märkning:

"Redskapet ska vara på ett läsbart och hållbart sätt märkt med minst följande uppgifter"

- a) tillverkarens/leverantörens eller den auktoriserade representantens adress.
- b) redskapets beteckning.
- c) markering för marknivå samt
- d) nummer och datum för denna Europeiska standard: SS-EN 1176-1:1988

Utrustning som ej identifierats med artikelnummer saknar märkning enligt SS-EN 1176-1, 7.1.

Enligt enstolpsredskap:

Det ska gå att komma åt fundament för att genomföra regelbundna kontroller samt årlig säkerhetsbesiktning.

Se SS-EN 1176-1, 4.2.2 och SS-EN 1176-1, 4.2.14.

Omfattning

Notering

Besiktningens omfattning gäller föreningens/ägarens fasta lekredskap, stötdämpande underlag, dagvattenbrunnar, fast kringutrustning och lekmiljö i anslutning till lekplats.

Undantag från besiktningens omfattning:

Besiktningen omfattas ej av träd.

Besiktningen omfattar ej bedömning av hållfasthet annat än vad som kan konstateras genom okulär besiktning för att identifiera röta, korrosion, sprickbildning o.dyl. och att genom manuellt känna på lekutrustningen vid besiktningstillfället. Någon provning av bärande träkonstruktioners kärna avseende röta eller annan försvagning är ej utförd då sådan metod för provning i fält ej föreskrivs i SS-EN 1176-1:2017.

Besiktning omfattar ej bedömning av hållfasthet avseende reparationer eller andra förändringar av lek eller idrottsutrustning o.dyl. som beställaren/fastighetsägaren låtit utföra. I dessa fall förutsätts reparationer eller andra förändringar vara utförda enligt tillverkarens anvisningar (med hänvisning till SS-EN 1176-7:2020, 8.1.3 ändring av redskap) och av personal med särskild behörighet, t.ex. svetsning av konstruktionsdetaljer (med hänvisning till SS-EN 1176-7:2020, 7.3 personal).

För islagsyta bestående av lösfilldsmaterial såsom sand, grus, träspån eller bark och där intyg avseende det stötdämpande underlagets stötdämpande förmåga ej tillhandahållits har besiktningsmannen bedömt ytans funktionsduglighet genom lagertjocklekskontroll med sticksond och/eller provgrävning (slumpmässigt urval beträffande kontrollpunkter inom lekutrustningarnas fallutrymme) samt genom att provbelasta ytan med egenvikt för att uppskatta packningsbarhet och hårdhet. Underlagets stötdämpande egenskaper har ej testats enligt HIC.

Besiktningen omfattar ej rivning av nivåstabila islagsytor bestående av platsgjutengummi, plattor av gummi, konstgräs med sviktpad o.dyl. eller underliggande överbyggnadslager. Delar under mark är i dessa fall inbyggda och inte tillgängliga för besiktning annat än om rivning enligt ovan företas, detta är i dessa fall beställare/ägarens ansvar.

Avvikelser

Gå till bifogad bilaga för ytterligare information.

Förklaring till felklassningar i uppdraget

A - Fel Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada

Fel som skall åtgärdas omedelbart, dvs. fel som är av sådan art att redskapet/lekplatsen rives eller stängs av

B - Fel Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada

Fel som skall åtgärdas inom en snar framtid

C - Fel Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada

Fel som åtgärdas vid periodiskt underhåll och hålls under uppsikt tills åtgärder vidtagits

IFF Inga fel funna

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd

Risikanalyt

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A-fel	A-fel	A-fel
Mindre skada	A-fel	B-fel	C-fel
Liten skada	B-fel	C-fel	C-fel

Typ av fel:

A. Kan medföra risk för allvarlig skada.

Kan medföra stor risk för mindre skada.

B. Kan medföra mindre risk för mindre skada.

Kan medföra stor risk för liten skada.

C. Kan medföra liten risk för mindre skada.

Kan medföra mindre risk för liten skada.

Det åligger lekplatsens ägare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Har du några frågor angående besiktningen är du välkommen att mail mig på patrik.stenskog@hsb.se eller ringa mig på telefon: 010-4421184

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni kontakta: klagomalperson@ri.se

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Lekplatsen	Kod	Felklassning	Fel-id	Åtgärdad	Bilagor
Besiktning och kontrollplan	Se SS-EN 1176-7 avsnitt 7.1.	IFF			Bilaga
Drift och underhållsplaner		IFF			Bilaga
Hänvisningsskylt		IFF			Bilaga
Övrig anmärkning		IFF			
Relevant information från lekplatstillverkaren	Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.1.1. och 8.1.3.	IFF			Bilaga
Rutin att spara dokumentation relaterade till drift	SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.2.	IFF			Bilaga
Rutin för åtgärder i händelse av olycka/incident	Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.4.	IFF			Bilaga
Rutin för underhåll	Se SS-EN 1176-7 avsnitt 7.1 och 7.2.	IFF			Bilaga

Lekredskap

Bollplan

Beskrivning	Med mål
Bedömningar	
Uppgift	PBL 8 kap 15§
Kod	-
Felklassning	C
Fel-id	4870
Åtgärdad	-
Bilagor	4870. Bilaga



Boulebana

Uppgift	Inga anmärkningar
Kod	-
Felklassning	IFF
Åtgärdad	-
Bilagor	Bilaga



Brunn

Beskrivning Rund

Bedömningar

Uppgift Inga anmärkningar

Kod -

Felklassning IFF

Åtgärdad -

Bilagor Bilaga



Brunn

Beskrivning Kvadrat

Bedömningar

Uppgift Inga anmärkningar

Kod -

Felklassning IFF

Åtgärdad -

Bilagor Bilaga



Fasta möbler

Beskrivning Parksoffa

Bedömningar

Uppgift Inga anmärkningar

Kod -

Felklassning IFF

Åtgärdad -

Bilagor Bilaga



Fasta möbler

Beskrivning Parksoffa med bord

Bedömningar

Uppgift Inga anmärkningar

Kod -

Felklassning IFF

Åtgärdad -

Bilagor Bilaga



Fasta möbler

Beskrivning Pergola och spalje med möbelgrupp

Bedömningar

Uppgift Inga anmärkningar

Kod -

Felklassning IFF

Åtgärdad -

Bilagor Bilaga



Grill

Beskrivning 2st

Bedömningar

Uppgift Inga anmärkningar

Kod -

Felklassning IFF

Åtgärdad -

Bilagor Bilaga



Gungställning

Beskrivning 4 platser

Typbeteckning Typ 1

Bedömningar

Uppgift Avhjälpande underhåll

Kod 1176-7, 7.2

Felklassning C

Fel-id 4863

Åtgärdad -

Bilagor 4863. Bilagor (3 bilder)



Uppgift Identifiering av redskap

Kod 1176-1, 7.1

Felklassning C

Fel-id 4861

Åtgärdad -

Bilagor 4861. Bilaga

Uppgift	Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse
Kod	1176-1, 4.2.8.5.2
Felklassning	C
Fel-id	4867
Åtgärdad	-
Bilagor	4867. Bilaga

Uppgift	Rekommendationer avseende utformning och placering av gungor-(Placering Staket)
Kod	1176-2, Bilaga A (I)
Felklassning	C
Fel-id	4866
Åtgärdad	-
Bilagor	4866. Bilagor (2 bilder)

Klätterlek

Beskrivning	Gul/röd
Tillverkare	HAGS

Bedömningar

Uppgift	Identifiering av redskap
Kod	1176-1, 7.1
Felklassning	C
Fel-id	4864
Åtgärdad	-
Bilagor	4864. Bilaga



Uppgift	Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse
Kod	1176-1, 4.2.8.5.2
Felklassning	B
Fel-id	4860
Åtgärdad	-
Bilagor	4860. Bilaga

Lekhus

Beskrivning Röd/vit

Bedömningar

Uppgift Skydd mot skador inom fallutrymmet

Kod 1176-1, 4.2.8.4

Felklassning C

Fel-id 4862

Åtgärdad -

Bilagor 4862. Bilagor (3 bilder)



Lekhus

Beskrivning Röd/vit

Bedömningar

Uppgift Skydd mot skador inom fallutrymmet

Kod 1176-1, 4.2.8.4

Felklassning C

Fel-id 4868

Åtgärdad -

Bilagor 4868. Bilagor (4 bilder)



Sandlåda

Uppgift Inga anmärkningar

Kod -

Felklassning IFF

Åtgärdad -

Bilagor Bilaga



Staket

Beskrivning	Vid bollplan
Bedömningar	
Uppgift	PBL 8 kap 15§
Kod	-
Felklassning	C
Fel-id	4871
Åtgärdad	-
Bilagor	4871. Bilagor (2 bilder)



Staket

Beskrivning	Vid boulebana
Bedömningar	
Uppgift	Inga anmärkningar
Kod	-
Felklassning	IFF
Åtgärdad	-
Bilagor	Bilaga



Staket

Beskrivning	Vid gungställning
Bedömningar	
Uppgift	PBL 8 kap 15§
Kod	-
Felklassning	C
Fel-id	4865
Åtgärdad	-
Bilagor	4865. Bilaga



Uppgift	PBL 8 kap 15§
Kod	-
Felklassning	C
Fel-id	4869
Åtgärdad	-
Bilagor	4869. Bilaga

Vippgunga

Beskrivning	2 platser
Typbeteckning	Typ 3A
Redskapsid	Moses 121692
Tillverkare	HAGS
Bedömningar	
Uppgift	Inga anmärkningar
Kod	-
Felklassning	IFF
Åtgärdad	-
Bilagor	Bilaga



Volträcke

Uppgift	Identifiering av redskap
Kod	1176-1, 7.1
Felklassning	C
Fel-id	4859
Åtgärdad	-
Bilagor	4859. Bilaga



BILAGOR

Lekplatsen

Besiktning och kontrollplan

Felklassning: IFF

Kod: Se SS-EN 1176-7 avsnitt 7.1.

Kommentar: Finns

Drift och underhållsplaner

Felklassning: IFF

Kommentar: Finns

Hänvisningsskylt

Felklassning: IFF

Kommentar: Finns

Relevant information från lekplatstillverkaren

Felklassning: IFF

Kod: Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.1.1. och 8.1.3.

Kommentar: Finns

Rutin att spara dokumentation relaterade till drift

Felklassning: IFF

Kod: SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.2.

Kommentar: Finns

Rutin för åtgärder i händelse av olycka/incident

Felklassning: IFF

Kod: Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.4.

Kommentar: Finns

Rutin för underhåll

Felklassning: IFF

Kod: Se SS-EN 1176-7 avsnitt 7.1 och 7.2.

Kommentar: Finns

Bollplan

4870. PBL 8 kap 15§



Bild 1

Felklassning: C

Fel-id: 4870

Kommentar: Löst liggande stolpar till nät på bollplan. (Skaderisk vid lek på bollplan).

Boulebana

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Brunn

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Brunn

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Fasta möbler

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Kommentar: Parksoffa borttagen.

Fasta möbler

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Fasta möbler

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Grill

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Gungställning

4863. Avhjälpande underhåll



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Felklassning: C

Kod: 1176-7, 7.2

Fel-id: 4863

Kommentar: Slitna kättinglänkar.

4861. Identifiering av redskap



Bild 1

Felklassning: C

Kod: 1176-1, 7.1

Fel-id: 4861

Kommentar: Id-märkningsdekal saknas.

4867. Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse



Bild 1

Felklassning: C

Kod: 1176-1, 4.2.8.5.2

Fel-id: 4867

Kommentar: För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial samt delvis felaktigt, innehåller silt- och lerpartiklar.

4866. Rekommendationer avseende utformning och placering av gungor-(Placering Staket)



Bild 1



Bild 2

Felklassning: C

Kod: 1176-2, Bilaga A (I)

Fel-id: 4866

Kommentar: Staket placerat för nära islagsytanskant.

Klätterlek

4864. Identifiering av redskap



Bild 1

Felklassning: C

Kod: 1176-1, 7.1

Fel-id: 4864

Kommentar: Id-märkningsdekal saknas.

4860. Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en tvingande rörelse



Bild 1

Felklassning: B

Kod: 1176-1, 4.2.8.5.2

Fel-id: 4860

Kommentar: För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial samt felaktigt, innehåller silt- och lerpartiklar.

Lekhus

4862. Skydd mot skador inom fallutrymmet



Bild 1



Bild 2

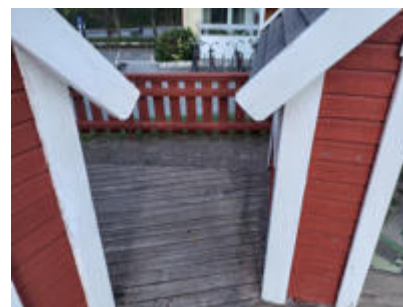


Bild 3

Felklassning: C

Kod: 1176-1, 4.2.8.4

Fel-id: 4862

Kommentar: Hinder i redskapets fallutrymme, staket/lekhus flertal ställen.

Lekhus

4868. Skydd mot skador inom fallutrymmet



Bild 1

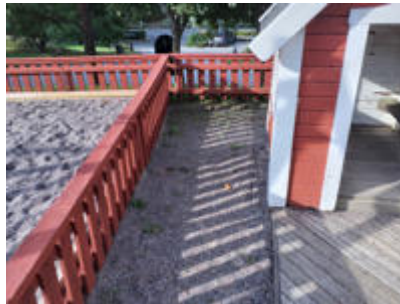


Bild 2

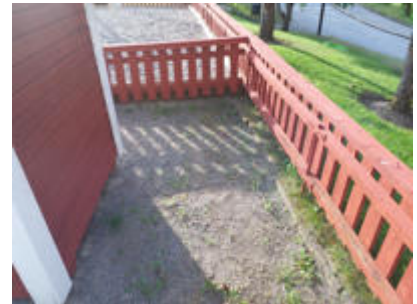


Bild 3



Bild 4

Felklassning: C

Kod: 1176-1, 4.2.8.4

Fel-id: 4868

Kommentar: Hinder i redskapetsfallutrymme, staket/lekus, flertal ställen.

Sandlåda

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Staket

4871. PBL 8 kap 15§



Bild 1



Bild 2

Felklassning: C

Fel-id: 4871

Kommentar: Överliggare/staketsektion har gått isär.

Staket

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Staket

4865. PBL 8 kap 15§



Bild 1

Felklassning: C

Fel-id: 4865

Kommentar: Murken stolpe.

4869. PBL 8 kap 15§



Bild 1

Felklassning: C

Fel-id: 4869

Kommentar: Lös infästningsjärn.

Vippgunga

Inga anmärkningar



Bild 1

Felklassning: IFF

Volträcke

4859. Identifiering av redskap



Bild 1

Felklassning: C

Kod: 1176-1, 7.1

Fel-id: 4859

Kommentar: Id-märkningsdekal saknas.



CERTIFIKAT

Besiktningsman Lekplats

Besiktningsman Lekplats

C004009

Patrik Olof Stenskog

660711-XXXX

Innehavaren av detta certifikat uppfyller kraven i certifieringsreglerna avseende besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177

Grunden för bedömningen: teknisk kunskap, erfarenhet av praktiskt arbete, särskild kompetens och lämplighet för uppgiften

Certifieringen gäller till och med 2025-11-27 under förutsättning att rapportering sker varje år
Efter första året är certifikatet giltigt tillsammans med bekräftelse på godkänd årsrapportering.

Beslutsdatum den 9 oktober 2023

Hilda Malm

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Tel: 010-516 50 00
fragor.person@ri.se | www.ri.se



Certifikatsnr C004009 | 2023-10-09

Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Ansvar

Det är alltid ägaren av den mark eller fastighet för lekplatsen, som är ytterst ansvarig för att säkerhetskraven i svenska lagar följs.

Lekplatsen skall årligen besiktigas.

Genom Plan- och bygglagens regelsystem har byggnadsnämnden vissa möjligheter att ingripa mot farliga lekredskap, 3 kap 17 J.

De fel som vid besiktningen anses skall åtgärdas omedelbart, är främst de fel som uppenbart kan orsaka allvarlig personskada. Felen är då av sådan art att följande två upplysningar bör beaktas.

Citat ur SS-EN 1176-7,6.2.1

"Om allvarliga fel som riskerar säkerheten upptäcks under besiktning, ska dessa meddelas till driftansvarig utan dröjsmål. Om driftansvarig inte kan göra redskapet säkert, ska det säkras mot åtkomst och användning, t.ex. genom att förhindra/fixera rörelse, borttagande av eller instängslande av redskapet inklusive islagsytor till dess att reparation eller utbyte är genomfört"

Enligt brottsbalken.

Om lekredskap orsakar allvarlig personskada kan straffrättsligt ansvar yrkas mot fysisk person.